

中国民用航空局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2017-B787-05

修正案号：39-9032

一. 标题： 在客舱中安装防火挡块和防火隔离胶带

二. 适用范围：

本指令适用于本指令第三段 2、3、4 所列出的波音公司服务通告中所涉及的波音 787-8 飞机。

三. 参考文件：

1. FAA AD 2017-06-09, 修正案号 39-18833
2. 波音紧急服务通告 B787-81205-SB250028-00, (Issue 001), 2013 年 8 月 1 日发布
3. 波音紧急服务通告 B787-81205-SB250070-00, (Issue 001), 2015 年 3 月 10 日发布
4. 波音紧急服务通告 B787-81205-SB530018-00, (Issue 001), 2013 年 6 月 7 日发布

四. 原因、措施和规定

有报告称部分 B787 飞机上客舱前后两端的视频控制站和衣帽柜的防火挡块以及地板开口处的防火隔离胶带可能存在缺失现象。这种状态下，机身下部着火时火焰可以通过视频控制站和衣帽柜外侧传播到客舱中，从而增加了烟雾与火焰在客舱内传播的风险。为了纠正这一不安全状态，颁发本适航指令。

除非之前已经完成，按本适航指令规定的符合性时间完成相应工作。

在本适航指令生效后 72 个月内，完成下列（1）、（2）、（3）节所指定的工作：

（1）对于适用波音公司 2013 年 8 月 1 日颁发的紧急服务通告 B787-81205-SB250028-00, (Issue 001) 的飞机，按照波音公司 2013 年 8 月 1 日颁发的紧急服务通告 B787-81205-SB250028-00, (Issue 001) 的操作说明，在视频控制站和衣帽柜上安装防火挡块。

（2）对于适用波音公司 2015 年 3 月 10 日颁发的紧急服务通告 B787-81205-SB250070-00, (Issue 001) 的飞机，按照波音公司 2015 年 3 月 10 日颁发的紧急服务通告 B787-81205-SB250070-00, (Issue 001) 的操作说明，在视频控制站上安装防火挡块。

（3）对于适用波音公司 2013 年 6 月 7 日颁发的紧急服务通告 B787-81205-SB530018-00, (Issue 001) 的飞机，按照波音公司 2013 年 6 月 7 日颁发的紧急服务通告 B787-81205-SB530018-00, (Issue 001) 的操作说明，在地板开口处安装防火隔离胶带。

完成本适航指令可采取等效替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航审定部门的批准。

五. 生效日期：2017 年 05 月 01 日

六. 颁发日期：2017 年 04 月 24 日

七. 联系人： 朱宁文
上海航空器适航审定中心
021-22321558