

中国民用航空局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
**适 航 指 令**

**AIRWORTHINESS DIRECTIVE**

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2017-MULT-28

修正案号: 39-9053

一. 标题: 机翼接头螺栓-寿命限制

二. 适用范围:

所有系列号的 Jabiru models UL-C, UL-D, J160-C, LSA 55/2K, LSA55/2J, Jabiru ST, LSA 55/3J 和 Jabiru ST3 航空器。

三. 参考文件:

(1) AD/JABIRU/2, 2017年5月10日;

四. 原因、措施和规定

在对两架 Jabiru 飞机进行 5000 小时的检查时,发现一个 AN4 机翼接头螺栓断裂。由于这个缺陷, Jabiru 飞机公司颁发服务通告 JSB 037-1 对连接机翼接头的 AN4 螺栓施加寿命限制。

(一) 措施要求

按照 Jabiru 飞机服务通告 JSB 037-1 的措施要求和生效时间,更换每个 AN4 机翼接头螺栓(拆掉被更换的螺栓)。

注:任何对飞机的修理或改装都需要按照经批准的手册实施。

(二) 完成时间

1. 在服役 2000 飞行小时之内;

2. 对已经达到 2000 飞行小时的飞机,在下一个 100 飞行小时或年度维护检查之前,以先到为准。

完成本指令可采取等效的符合性方法，但是必须得到适航部门的批准。

五. 生效日期：2017 年 05 月 22 日

六. 颁发日期：2017 年 05 月 19 日

七. 联系人： 刘延利  
中国民用航空局航空器适航审定司  
010-64481179