



CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2017-B777-02

修正案号：39-9113

一. 标题： 检查厨房横连杆

二. 适用范围：

本指令适用于列在波音公司紧急服务通告 777-25A0677(2016 年 4 月 25 日颁发) 上的波音 777-300ER 系列飞机。

三. 参考文件：

- 1、FAA AD 2017-13-14, 39-18944, 2017年6月22日颁发；
- 2、波音公司紧急服务通告777-25A0677, 2016年4月25日颁发。

四. 原因、措施和规定

本指令的颁发是基于收到一些厨房三角架组件没有与上部支撑结构的横连杆连接的报告。颁发本指令是为发现和纠正厨房三角架组件没有与上部支撑结构的横连杆连接的情况，这会引起在高动态载荷下厨房的松脱，导致对旅客的严重损害及阻塞应急撤离通道。

自本指令生效之日起，要求完成以下工作，除非已事先完成。

1、检查和纠正措施

自本指令生效之日起12个月内：根据波音公司紧急服务通告 777-25A0677 (2016年4月25日颁发) 的完成指南，对A2和A3厨房上部区域进行详细检查，以确保三角架组件与适用的T53及T52横连杆连接

硬件（例如销组件或螺栓组件）已安装，同时在下次飞行前，完成所有适用的纠正措施。

2、详细检查的定义

本指令中，详细检查是指对某些特定项目、安装或装配的深入检查，以发现损坏、失效或不正常情况。可用光线可以通过强度认为恰当的直接光源予以补充。可能需要检查辅助工具，如镜子、放大镜等。也可能需要进行表面清洁并要求详细程序。

完成本指令可采取能保证安全的等效替代方法或调整时间完成，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2017 年 08 月 09 日

六. 颁发日期：2017 年 07 月 18 日

七. 联系人： 朱江
民航中南地区管理局适航审定处
020-86130011